

799

В. П. Божко

**ПРОЕКТУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ**

1997

1. ПОСЛІДОВНІТЬ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

При виконанні дипломних та курсових проектів розробляються однічні, типові або групові робочі технологічні процеси, які з точки зору деталізації відносяться до операційних або маршрутно-операційних процесів;

Одиничний технологічний процес розробляють, як правило, для деталей складної форми. Для простих деталей доцільно проектувати операційний типовий або груповий технологічний процес.

Стандартна методика передбачає такі етапи проектування технологічних процесів:

- аналіз вихідних даних;
- вибір аналогу технологічного процесу (одиничного або дієчного типового чи групового);
- вибір вихідної заготовки та методів її виготовлення;
- вибір технологічних баз;
- складання технологічного маршруту обробки;
- розробка технологічних операцій;
- нормування технологічного процесу;
- встановлення вимог техніки безпеки;
- визначення економічної ефективності технологічного процесу;
- оформлення технологічних документів.

2. АНАЛІЗ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

1. Зміст інформації

Вихідна інформація для розробки техпроцесу поділяється на базову, керівну та довідкову.

До базової інформації відносять відомості, які містить конструкторська документація на виріб (у даному випадку це - креслення деталі, технічні умови щодо її виготовлення та інші документи), а також планове завдання на випуск деталей (обсяг випуску виробів та запасних частин до них, строки підготовки виробництва та інше).

До керівної інформації належать відомості, які містять директивні документи державних та керівників органів щодо розвитку галузі; плани підвищення технічного рівня виробництва; плани випуску засобів технологічного оснащення; стандарти всіх рівнів на технологічні процеси й методи управління ними, устаткування та оснащення; документація на перспективні техпроцеси; відомості з документів стосовно охорони навколо-лишнього середовища від негативних наслідків даного виду виробництва,

щодо техніки безпеки і промислової санітарії; виробничі інструкції (ВІ); керівні технологічні матеріали (КТМ) та ін.

2.2. Конструктивно-технологічний аналіз деталі.

У цьому підрозділі наводяться відомості про службове призначення деталі, її місце в конструкції вузла та взаємодію з іншими деталями, а також про форму деталі. Спочатку встановлюють розмірні зв'язки між основними елементами та поверхнями (всі поверхні позначають літерами або цифрами); далі визначають конструктивні бази усіх оброблюваних у даному технологічному процесі поверхонь. Підсумок аналізу геометричних параметрів деталі доцільно подати у формі таблиці (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Оброблювана поверхня	Тип поверхні за ІІ розташуванням	Форма поверхні	Розміри поверхні, мм	Квалітет точності або допуск на розмір	Параметри морсткості	Конструктивна база	Площа поверхні, кв.мм
Поверхня А	Зовнішня	Циліндр	D30 L=50 20x30	IT 10	Rz10	Поверхня С	471
Поверхня Б	Внутрішня	Площина	...	IT 12	Rz40	Поверхня Д	600
...

Наводяться також дані щодо хімічного складу та механічних властивостей матеріалу деталі, наприклад алюмінієвого сплаву АК6 (табл. 2.2, 2.3.)

Таблиця 2.2

Хімічний склад сплаву АК6

Основні компоненти (Al – решта), %					Домішки, не більше			
Cu	Mg	Mn	Si		Fe	Ni	Ti	інші
1,8...	0,4...	0,4...	0,7...		0,7	0,1	0,1	0,05
2,6	0,8	0,8	4,2					

Механічні властивості сплаву АКБ

бв, МПа	бт, МПа	в, %	НВ
420	300	13.	105

Після аналізу властивостей матеріалу дають висновок стосовно його відповідності службовому призначенням деталі.

Технологічний аналіз виконують для розробки шляхів зниження витрат та скорочення часу на виготовлення деталі за умови забезпечення необхідної якості. Види та показники технологічності конструкції, а також правила її відпрацювання на технологічність викладено у відповідних стандартах, тому тут наведено найбільш загальні рекомендації.

Передбачено використовувати якісну та кількісну оцінку технологічності.

Якісна оцінка є попередньою і описує технологічність узагальнено з урахуванням досвіду розробника за допомогою показників: добре - погано - припустимо - неприпустимо і т. ін.

Кількісна оцінка характеризується основними і додатковими чисельними показниками. До основних відносять трудомісткість виготовлення деталі Тв (в нормо-годинах) та технологічну собівартість Ст (у гривнях); додатковими показниками є коефіцієнт використання стандартизованих оброблювань поверхонь, коефіцієнт використання матеріалу, маса деталі, максимальні значення квалітету точності, параметри шорсткості та ін.

Виконуючи аналіз деталі щодо її матеріалу, оцінюють його оброблюваність та вартість, а також можливість використання більш легкого матеріалу або підвищення фізико-механічних властивостей за рахунок змінної технології [1].

Аналізуючи конструкцію деталі, оцінюють раціональність її геометричної форми та якість оброблюваних поверхонь з урахуванням використання високопродуктивного устаткування та оснащення. До позитивних якостей відносять геометричну простоту, а також наявність якомога більшої кількості поверхонь, що не потребують збробки різанням. Особливу увагу слід приділити обґрунтуванню призначених параметрів точності та шорсткості.

Технологічність прийнятої заготовки оцінюють з точки зору можливості її виготовлення найбільш раціональним для даних виробничих умов способом.

Якщо деталь виготовляється на верстатах з ЧПУ, то її відпрацювання на технологічність виконують за певною методикою [2,3]. Деякі рекомендації щодо підвищення технологічності в даному випадку такі:

1. Висока точність токарних верстатів з ЧПУ дозволяє закінити на деталях типу валів шліфування циліндричних виступів та буртів на точіння за сьомим квалітетом точності.

2. Використання на верстатах з ЧПУ різців зі спеціальною формою пластинки дозволяє виконувати різенарізування до упору, і тому на деталях типу валів, фланців, втулок та інших немає необхідності передбачати технологічні канавки для виходу інструменту.

3. Оскільки для верстатів з ЧПУ характерна висока концентрація операцій, оброблювані елементи слід розташовувати з урахуванням максимального обсягу обробки з одного установа (наприклад, розміщення шпонкових канавок з одного боку вала).

4. Для зменшення кількості типорозмірів інструменту необхідно уніфікувати розміри канавок, виточек, фасок та ін., наприклад, при використанні звичайних прохідних різців, кути фасок не повинні перевершувати 30 град.

5. Для зменшення типорозмірів ріжучого інструменту при фрезерній обробці деталей стінки зовнішніх та внутрішніх контурів повинні спрягатися з однаковим типовим радіусом R . У цьому разі треба додержуватись таких співвідношень: для легких сплавів $- R \geq (1/5...1/6)H$; для сталей $- R \geq 1/3 H$; для труднооброблюваних матеріалів $- R \geq 1/2H$, де H - найбільша висота стінок оброблюваного контуру.

6. Спряження стінки з полищем повинно здійснюватись з однаковим типовим радіусом r , причому, призначаючи радіуси R та r , треба користуватися стандартними розмірами фрез.

7. У конструкції деталі слід максимально використовувати прості та однотипні конструктивні елементи, що складаються з прямих і дуг кола.

8. Використання звичайних машинобудівних креслень для підготовки програм управління не є завданням зручним, тому розміри на кресленні деталі повинні задаватися в прямоутній системі координат, яка далі зв'язується з системою координат верстата. Криволінійні контури плоских деталей або виробів складної просторової форми задають розмірами радіусів, кутами дуг кола, координатами центрів кола або параметрами чілповідних апроксимуючих кривих (еліпса, параболи, гіперболи і т.п.).

Після відпрацювання деталі на технологічність всі пропозиції стосовно змін в її конструкції систематизують й відображують в пояснювальній записці та на кресленнях.

Завершується розділ якісною оцінкою технологічності деталі. Кількісна оцінка виконується після розробки технологічного процесу при його порівнянні з базовим варіантом.

2.3. Визначення типу виробництва та розміру партії деталей

Рівень деталізації при розробці технологічного процесу та характер його оснащення визначається обсягом та програмовим випуску виробів, а також типом виробництва.

Обсяг випуску - це кількість виробів певного найменування, типорозміру й виконання, що виготовляється підприємством протягом запланованого часу.

Програма випуску - це перелік найменувань та кількість виробів, що виготовляються протягом певного терміну (рік, місяць і т.ін.).

У завданні на проектування, як правило, зазначається річна програма випуску виробів (літаків, вертолітів або їх агрегатів, вузлів). При цьому річна програма випуску деталей № обчислюється за формулами

$$N_p = N_1 (1 + 0,01b) n, \quad (2.1)$$

де N_1 - річна програма випуску виробів, шт.;

n - кількість деталей даного найменування у виробі;

b - кількість деталей, які необхідно виготовити додатково як запасні частини, що задається у відсотках від річної програми ($b = 3 \dots 5\%$).

Такт випуску деталей, хв/шт.

$$T_B = 60 F_d S / N_p. \quad (2.2)$$

де F_d - дійсний річний фонд часу роботи обладнання,

год/зміну;

S - кількість змін роботи обладнання на добу;

Стандартом передбачено, що тип виробництва характеризується коефіцієнтом закріплення операцій K_{zo} . При $1 < K_{zo} < 10$ тип виробництва відноситься до масового та крупносерійного, при $10 < K_{zo} < 20$ - до середньосерійного та серійного, при $20 < K_{zo} < 40$ - до малосерійного та одиничного.

Основним типом виробництва в авіабудуванні є серійне, для якого коефіцієнт закріплення операцій

$$\text{Кзо} = \text{Поi}/\text{Рi}, \quad (2.3)$$

де Поi - сумарна кількість операцій, що виконуються протягом місяця на даній виробничій дільниці;
 Рi - кількість робітників даної виробничої дільниці, що виконують всі операції при одноzmінній роботі.

Для попередніх розрахунків умовну кількість операцій, що виконуються на одному верстаті протягом зміни (при одноzmінній роботі) можна визначити за формулою [5]

$$\text{Поi} = \text{hh}/\text{hз}. \quad (2.4)$$

де hh - запланований нормативний коефіцієнт завантаження верстатів однотипними операціями, що для серійного виробництва дорівнює 0,8...0,9;
 hз - коефіцієнт завантаження верстата операцією, що пла- нується.

Останній коефіцієнт розраховують згідно з виразом

$$\text{hз} = \text{TmкNm}/(60 Fm Kв), \quad (2.5)$$

де Tmк - штучно-калькуляційний час, необхідний для виконання операції, що проєктується;
 Nm - місячна програма випуску деталі при одноzmінній роботі ($Nm = Nр/24$), - шт;
 Fm - місячний фонд часу роботи обладнання в одну зміну ($Fm = 169$ год);
 $Kв$ - коефіцієнт виконання норм, який дорівнює 1,3.

З урахуванням цих числових даних, та для $\text{hh} = 0,85$, формула 2.4 перетворюється до вигляду

$$\text{Поi} = \frac{11200}{\text{Tmк Nm}}. \quad (2.6)$$

Кількість операцій, що виконуються на дільниці в одну зміну протягом місяця, визначається як сума для всіх верстатів:

$$Poi = Po1 + Po2 + \dots + Pon, \quad (2.7)$$

Кількість робітників, яка потрібна для обслуговування одного верстата у протягом однієї зміни, обчислюється за формулою

$$Pi = \frac{Ni Ti}{60 \Phi Kb}, \quad (2.8)$$

де Ni - зведений місячний обсяг випуску деталей при завантаженні верстата до встановленого значення b_n ($Ni = Poi Ti$);

Ti - штучно-калькуляційний час виконання операції, що проектується ($Ti = T_{wk}$), хв;

Φ - місячний фонд часу робітника ($\Phi = 22 \times 8 = 176$ год).

Після підстановки чисельних даних у вираз (2.8.) і з урахуванням (2.6.) одержимо

$$Pi = 0,8.$$

Кількість робітників дільниці (для однозмінної роботи), визначається як сума значень Pi для кожного верстата:

$$P1 = P1 + P2 + \dots + Pn. \quad (2.9.)$$

Приклад 2.1. Визначити Кзо і тип виробництва для дільниці з чотирьох верстатів (токарний, фрезерний, свердлильний та шліфувальний), де виготовляються деталі з річною програмою випуску 1200 шт. Штучно-калькуляційний час для виконання операцій складає відповідно: токарної - 8, фрезерної - 16, свердлильної - 10, шліфувальної - 14 хв.

Розв'язок.

1. Визначаємо місячну програму випуску

$$N_m = \frac{1200}{12} = 100 \text{ шт.}$$

2. Розраховуємо згідно з (2.6.) можливу кількість операцій для кожного верстата при $h_n = 0,85$:

$$\text{По1} = \frac{11200}{8 \times 100} = 14; \quad \text{По2} = \frac{11200}{16 \times 100} = 7;$$

$$\text{По3} = \frac{11200}{10 \times 100} = 11,2; \quad \text{По4} = \frac{11200}{14 \times 100} = 8.$$

3. За виразом (2.7) знаходимо загальну кількість операцій, що виконуються на дільниці протягом місяця:

$$\text{По1} = 14 + 7 + 11,2 + 8 = 40,2.$$

4. Розраховуємо згідно з (2.8.) кількість робітників, що працюють в одну зміну та обслуговують кожний верстат окремо:

$$P_1 = 0,8$$

5. За формулою (2.9) визначаємо кількість робітників на дільниці:

6. За виразом (2.3) обчислюємо

$$\text{Кзо} = \frac{40,2}{3,2} = 12,56.$$

Висновок: виробництво серійне.

При серійному виробництві запуск деталей в обробку здійснюється партіями, які повторюються з певною періодичністю; кількість деталей в партії для одночасного запуску визначають за такою методикою [5].

Спочатку обчислюють гранично припустимі параметри партії деталей n_1 та n_2 :

$$n_1 = \frac{F_{em} n_0 K_b}{K_{zo} T}; \quad (2.10)$$

$$n_2 = \frac{F_{em} K_b}{K_{zo} T}; \quad (2.11)$$

де F_{em} - ефективний місячний фонд часу роботи дільниці, хв
 $(F_{em} = 22 \times 8 \times 60 = 10560 \text{ хв})$

n_0 - кількість операцій;

K_{mo} - коефіцієнт, що враховує витрати міжопераційного часу (для середньогабаритних складник деталей $K_{mo} = 1,5$);

T - сумарний час усіх операцій.

Згідно з виразами (2.10.) і (2.11.) параметр n' відображує продуктивність і рівень спеціалізації робочих місць на дільниці, а за допомогою параметра n'' враховується та обсягу незавершеного виробництва. Менший параметр позначається n'_{min} , а більший - n'_{max} . Для подальшого розрахунку розміру партії використовують n'_{min} , який можна заокруглити до n''_{min} , що буде кратним кількості деталей, які подаються на складання, - n_{skl} .

Потім визначають періодичність повторювання партії деталей у днях

$$J_p = \frac{22 n'_{min}}{N_m} \quad (2.12)$$

Одержану величину узгоджують з її допустимим нормативним значенням J_n (табл. 2.4.)

Таблиця 2.4.

Нормативні значення періодичності повторювання партії деталей J_n

Місяці,	1/22	1/8	1/4	1/2	1	3	6	12
Дні	1	2,5	5	11	22	66	132	264

Найближче більше значення J_n з табл. 2.4. приймається до розрахунку, тобто розмір партії визначається за умови

$$J_n N_m = \frac{n'_{min}}{22}; \quad n'_{min} = n < n'_{max} \quad (2.13)$$

Приклад 2.2. Визначити розмір партії при обробці середньогабаритної складної деталі для даних з прикладу 2.1:

$$K_{eo} = 12,56; \quad N_m = 100 \text{ шт.}; \quad n_{skl} = 4 \text{ шт.}; \quad n_0 = 4; \quad T = 48 \text{ хв.}$$

Згідно з (2.10 і 2.11) визначаємо параметри n1 та n2 :

$$n1 = \frac{10560 \times 4 \times 1.3}{12.56 \times 48} = 91 \text{ ст.}; n2 = \frac{10560 \times 1.3}{1.5 \times 48} = 190 \text{ ст.}$$

тобто n_{min} = 91 ст., а n_{max} = 190 ст.

Округлюємо n_{min} до величини, що кратна n скл. тобто n'_{min} = 92.

$$\text{Розраховуємо } J_p = \frac{22 \times 92}{100} = 20.24 \text{ і приймаємо } J_h = 22 \text{ дн1.}$$

Згідно з (2.13) знаходимо розмір партії

$$n = \frac{22 \times 100}{22} = 100 \text{ ст.}$$

Величину штучного або штучно-калькуляційного часу для виконання вищеведених розрахунків можна одержати з використанням методу приблизного визначення норм часу згідно з таблицею 2.5 [6].

Таблиця 2.5

Формули для визначення основного (машинного) часу
для найбільш імовірних режимів обробки

Найменування процесу	Квалітет Шорсткість, мкм	Розрахункова формула ма- шинного ча- су, хв.	Емпірична формула для визначен- ня машинного часу, хв
1	2	3	4
1. Різання металу			
1.1 Відрі- зання різ- цем	13...12 40...10	$T_m = \frac{\Pi D^2}{20000S}$	$T_m = K L; T_m = K D^2$ $T_m = 3.13 D^{-4} \times 10$

Продовження табл. 2.5

1	2	3	4
2. Підрізання торця за один хід			$T_m = K D ; T_m = k(D - d)$
2.1 Чорнове підрізання торця (кільця)	13...12 — 40...20	$\frac{2}{\pi(D-d)}$ 4000 US	$T_m = 2.24 (D-d) \times 10^{-5}$
2.2 Чистове підрізання торця (кільця)	12...11 — 2.5...2.0	—/—	$T_m = 1.1 (D-d) \times 10^{-5}$
2.3 Чорнове підрізання суцільного торця	13...12 — 40...20	$\frac{2}{\pi D}$ 4000 US	$T_m = 2.24 D \times 10^{-5}$
2.4 Чистове підрізання суцільного торця	12...11 — 2.5...2.0	—/—	$T_m = 1.1 D \times 10^{-5}$
3. Обробка тіл обертання за один хід			$T_m = KDL$
3.1 Обточування чорнове	13...12 — 80...40	$\frac{\pi D L}{1000 US}$	$T_m = 7.5 D L \times 10^{-5}$
3.2 Обточування чистове	11...9 — 20...10	—/—	$T_m = 1.75 D L \times 10^{-4}$

Продовження табл. 2.5

1	2	3	4
3.3 Шліфування кругле зовнішнє з поздовжньою подачею:		.	
попереднє	11...9 20...2,5 6	T _m = ПDLhf 1000 US ----//----	T _m = 1,2 D Lx10 ⁻⁴
чистове	0,32...0,16 6	----//----	T _m = 1,84 D Lx10 ⁻⁴
тонке	0,32...0,16	----//----	T _m = 3,27 D Lx10 ⁻⁴
4. Обробка отворів		.	T _m =K D L
4.1 Свердління отворів до Ф 20 мм	13...12 40...10	T _m = П DL 1000 US ----//----	T _m = 5,6 D Lx10 ⁻⁴
4.2 Розсвердлювання отворів до Ф20...20	12...11 20...10	----//----	T _m = 4,23 D Lx10 ⁻⁴
4.3 Зенкерування	11	----//----	T _m = 2,1 D Lx10 ⁻⁴
4.4 Розвертання: чорнове	20...10 10 2,5...2,0 6	----//----	T _m = 4,36 D Lx10 ⁻⁴
чистове	1,25...0,63	----//----	T _m = 8,76 D Lx10 ⁻⁴

1	2	3	4
4.5 Розточування:		P D L	
чорнове	12 40...20 10	1000US ----//----	$T_m = 1,36 D L \times 10^{-4}$
чистове	10...2,5	----//----	$T_m = 1,8 D L \times 10^{-4}$
4.6 Протягування: звичайне	9 10...2,5	$T_m = \frac{L_a}{1000 U}$	$T_m = 2,86 D L \times 10^{-4}$
чистове	7 1,25...1,0	----//----	$T_m = 2,86 L \times 10^{-4}$
5.0 обробка плоских поверхонь			$T_m = k L$
5.1 Фрезерування торцевою фрезою:			
чорнове	12 40...20 10	$T_m = \frac{L}{S_{xb}}$	$T_m = 5,9 L \times 10^{-3}$
чистове	20...10 8	----//----	$T_m = 4,82 L \times 10^{-3}$
тонке	2,5...1,2	----//----	$T_m = 2,86 L \times 10^{-3}$
5.2 Фрезерування циліндричною фрезою:			

1	2	3	4
чорнове	12 40...12 10	----//----	$T_m = 6,66 L \times 10^{-3}$
чистове	20...10 8	----//----	$T_m = 3,5 L \times 10^{-3}$
тонке	2.5...1.25	----//----	$T_m = 1,66 L \times 10^{-3}$
6. Обробка гвинтових поверхонь			$T_m = K D; T_m = K D L$
6.1 Різенарізування гайкорізом і плашком на верстаті	10 10...2.5	$T_m = \frac{\Pi D L a}{1000US}$	$T_m = 3,19 D \times 10^{-4}$
6.2 Різенакатування роликами та плашками	9 2.5...1.0	$T_m' = K D$	$T_m = 3,2 D \times 10^{-3}$
6.3 Нарізування одно-західної нарізки різцем:			
чорнове	10 20...10 6	$T_m = \frac{\Pi D L a}{1000US}$	$T_m = 2,78 D \times 10^{-4}$
чистове	0,63...0,32	----//----	$T_m = 0,91 D \times 10^{-5}$

Примітка.

У табл.2.5 прийнято такі позначення:

- а - коефіцієнт, що враховує час зворотного (холостого) ходу;
- D,d - діаметри заготовок (отворів), мм;
- f - коефіцієнт, що враховує кількість ходів без поперечної подачі;
- h - припуск на обробку, мм;
- i - кількість ходів;
- K - коефіцієнт, що враховує найімовірніші умови обробки;
- L - довжина заготовки;
- S - поздовжня подача, мм/об;
- S_{xv} - хвилинна подача, мм/хв;
- T_m - найімовірніший машинний час обробки, хв;
- t - поперечна подача (глибина різання), мм/хід;
- V - швидкість різання, м/хв;

Штучно-калькуляційний час для попередніх розрахунків можна визначити з урахуванням даних для T_m (табл.2.5):

$$T_{\text{шк}} = K_k T_m. \quad (2.14)$$

де K_k - коефіцієнт, наведений в табл.(2.6) [6].

Таблиця 2.6
Коефіцієнт для визначення штучно калькуляційного часу

Види верстатів	Тип виробництва	
	Одиничне та малосерійне	Крупносерійне
Токарні	2.14	1.36
Токарно-револьверні	1.98	1.35
Вертикально-сверд-ливні	1.75	1.30
Радіально- сверд-ливні	1.75	1.41
Фрезерні	1.84	1.51
Зубонарізні	1.66	1.27
Шліфувальні	2.10	1.55
Верстати з ЧПУ	2,0	

3. ВИБІР АНАЛОГА ТЕХПРОЦЕСУ ТА ЙОГО АНАЛІЗ

Аналізуючи базовий варіант технологічного процесу, слід користуватися принципами їх проектування, що випливають з вимог стандартів ISO серії 9000. Відповідно до цього вихідним документом, який складає виконавець на основі заяви замовника, є технічне завдання на розробку техпроцесу.

Замовник несе відповідальність за техніко-економічне обґрунтування вихідних даних та їх відповідність сучасному рівню науки, техніки та виробництва.

Виконавець (розробник) після розробки технічного завдання узгоджує його з замовником та іншими зацікавленими організаціями, готує необхідну документацію, відповідає за комплектність, якість та строки передачі документації замовнику, здійснює авторський нагляд при її використанні.

В основу розробки технологічних процесів покладено два принципи[2]: технічний та економічний. За технічним принципом технологічний процес має повністю забезпечувати виконання всіх вимог робочого креслення та технічних умов щодо виготовлення даного виробу. Згідно з економічним принципом виготовлення виробу повинне супроводжуватися мінімальними витратами, тобто технологічний процес повинен виконуватися з найповнішим використанням технічних можливостей засобів виробництва при найменших витрахах часу та собівартості виробів. Постійне удосконалення техпроцесів є умовою успішної конкурентної боротьби підприємств за ринки збуту.

Для цілеспрямованих дій в цьому напрямі користуються вимогами стандартів ISO серії 9000. Вони забезпечують використання досвіду зарубіжних фірм, який передбачає планування виробничих операцій певним чином і в певній послідовності та за певних умов. Цими умовами передбачено відповідне керування матеріалами, виробничим обладнанням, процесами та процедурами, програмним забезпеченням ЕОМ, персоналом, постачанням оснащення та виробничим середовищем. Виробничі операції слід докладно визначати в технологічній документації, яка, в свою чергу, повинна орієнтуватися на повний і точний опис технологічних методів (крім фрагментів, що робити, наводять відомості, як робити).

Формування основних поверхонь деталей та складальних одиниць згідно з "Класифікатором основних поверхонь деталей та складальних одиниць, що впливають на створення резервів технологічної точності (резервів якості) виробу", слід виконувати за допомогою стандартизованого або спеціального технологічного оснащення та на спеціальних верстатах, а також на багатоопераційних верстатах з ЧПУ (класифікатор розроблюється конструкторським підрозділом додатково до комплекту робочої конструкторської документації).

Під резервом технологічної точності (резервом якості) розуміється позитивну різницю між величиною допуску та полем розсіювання певних параметрів деталей (складальних одиниць), тобто той запас резерву якості (резерву на експлуатацію), з яким похиби вміщуються в межі поля допуску. Таким чином при адекватних технічних умовах (стандартах) якість виробу буде вищою там, де є більші резерви технологічної якості. З метою створення умов керування технологічним процесом в технологічній документації чітко визначаються контрольні операції, план і форми карт контролю, контроль першої та останньої операції, операції настроювання технологічних засобів і засобів вимірювання та ін. Необхідно розглянути методи та засоби підтримання (в заданих межах) робочих умов навколошнього середовища (температура, вологість, загазованість і т. ін.). У випадках високої залежності якості виробу від властивостей матеріалів та комплектуючих елементів обґрунтують методи і засоби їх відповідного контролю. Особливу увагу приділяють забезпеченням безпеки виробів (електробезпека, шумові характеристики, небезпека за рахунок відказів та ін.).

Основним технологічним документом, відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000, є робоча інструкція (РІ), в якій наводять загальні (які мають постійний характер) вимоги щодо виконання технологічних операцій на конкретному робочому місці, включаючи дії робітників і технологічних засобів, а також виконання правил техніки безпеки.

При необхідності, додатково до РІ, опрацьовується технологічні інструкції (ТІ), в яких наводяться змінні технологічні параметри технологічного процесу (операції) – режими обробки та методи досягнення запасів технологічної точності. Для керування технологічним процесом і наочності сприйняття 'його маршруту' рекомендується розробити технологічну схему на якій символами позначають всі складові частини процесу – від приймання заготовок, виготовлення деталі аж до складування готової продукції.

Відносно базових процесів, які вже реалізуються у виробництві, доцільно виконати їх аналіз з урахуванням наведених вище вимог і наставів цього аналізу запропонувати більш прогресивні технологічні

4. ВИБІР ВИХІДНОЇ ЗАГОТОВКИ ТА МЕТОДІВ ІІ ВИГОТОВЛЕННЯ

Вибір виду заготовки (пруток, труба, профіль, відливок, штамповка та ін.) зумовлюється багатьма факторами: програмою випуску виробів, що характеризує тип виробництва; вимогами до механічних властивостей матеріалу; коефіцієнтом використання матеріалу тощо.

Слід мати на увазі, що собівартість виготовлення деталі визначається сумою витрат на заготовку і механічну обробку, й тому при невеликих

програмах зниження витрат на обробку прогресивних заготовок може супроводжуватись їх збільшенням на виготовлення деталі, що призведе до зростання загальних витрат. У літакобудуванні існує практика, коли для відповідальних деталей вид заготовки визначається конструктором при цьому виконується й II креслення, на якому наводять розміри заготовки (це насамперед стосується гарячих штамповок та відливків).

В інших випадках розміри заготовки розраховують технологом за допомогою визначення припусків на обробку для усіх операцій (переходів) і для кожної поверхні деталі.

При нормативному методі однобічний проміжний припуск розраховують згідно з формулами:

$$Z = [Rz + h + (Ra + \epsilon_b)] + b, \text{ мкм} \quad (4.1)$$

де Z - номінальний проміжний припуск;

Rz - висота мікронерівностей (величина параметрів морсткості

Ra або Rz для відповідного класу морсткості поверхні) ;

h - глибина дефектного шару, який був створений на попередньому переході :

Ra - векторна (геометрична) сума просторових відхилень взаємопов'язаних поверхонь оброблюваної заготовки,

- одержаної на попередньому переході;

ϵ_b - похибка базування при обробці, що виконується;

b - допуск на операційний розмір при попередній обробці.

При обробці поверхонь обертання припуск на діаметральний розмір подвоюється;

$$2Z = 2[Rz + h + (Ra + \epsilon_b)] + b \quad (4.2)$$

Величину Ra складають похибки зміщування та відхилення осі обертання деталі або отвору, деформації призматичних деталей під дією внутрішніх напруг або після термообробки і т. ін. Похибки базування ϵ_b визначають виходячи з геометричних зв'язків залежно від прийнятої схеми базування. При збігу установочні та конструктивні баз $\epsilon_b=0$. Таким чином, величини Ra та ϵ_b визначаються щодо конкретних умов та виду обробки з нормативних даних [8].

Значення Rz, h і b для прокату та штамповок наведено в таблиці 4.1, а найбільші припуски на механічну обробку відливків з кольоворових металів - в табл. 4.2.

Розрахунок операційних припусків починають з останньої (закінчальної) операції і за етапами технологічного процесу підсумовують припуски, одержуючи розміри заготовки.

Таблиця 4.1

Складові операційного припуску, мкм

Вид оброблюваної поверхні	Вид обробки	Rz	h	б
Зовнішні циліндричні, конічні та фасонні поверхні обертання	Притирання Обточування тонке Шліфування Обточування чистове Обточування чорнове Холодна обробка тиском	0.05...0.5 1...5 1.7...15.0 5...45 15...100 25...100	3...5 15...20 15...25 30...40 40...60 60...100	4...11 8...25 10...20 50...200 100...40 70...340
Отвори циліндричні	Притирання Розточування тонке Протягування Шліфування Розточування чистове Розвертання чистове Розвертання чорнове Розточування чорнове Розсвердлювання Свердління за кондукт. Свердління без кондукт. Штампування гаряче	0.05...0.5 1...5 1.7...8.5 1.7...15.0 2...25 15...45 25...100 25...225 25...225 45...225 45...225 100...225	3...5 15...20 10...20 20...30 3...40 10...20 25...30 30...50 40...60 50...60 50...60 500	4...13 15...25 18...30 15...35 100...200 20...80 40...150 200...350 70...300 70...300 600...1000
Площини	Притирання Шліфування Фрезерування чистове Фрезерування чорнове Стругання Прокутування Штампування гаряче	0.05...0.5 1.7...15.0 5...45 15...100 15...100 100...225 100...225	3...5 15...25 25...50 40...60 40...50 300 500	4...15 10...15 25...100 70...200 80...200 500...1600 300...1000

На завершення розраховують коефіцієнт використання металу заготовки K_3 згідно з виразом

$$K_3 = M_d / M_z,$$

де – M_d, M_z відповідно маса обробленої деталі та заготовки.

Таблиця 4.2

Припуски на механічну обробку відливків

Найбільший габаритний розмір деталі, мм	Тип виробництва					
	Масове		Серійне		Одиничне	
	Вид відливків					
Прості	Складні	Прості	Складні	Прості	Складні	Прості
Припуск на обробку, мм						
До 100	1.5	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
100...200	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
200...300	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0
300...800	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	7.0
800...1200	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	8.0
1200...1800	4.0	5.0	5.0	7.0	7.0	9.0
1800...2600	5.0	6.0	6.0	8.0	8.0	10.0

Розрахунки припусків для кожного розміру деталі доцільно оформлювати у вигляді таблиці. Наприклад, для зовнішньої поверхні Ф30 з верхнім відхиленням +0,03 мм та нижнім +0,008 мм ці розрахунки наведено в табл.4.3.

Таблиця 4.3

Розрахунок припусків на обробку зовнішньої поверхні заготовки

Технологічний перехід	Елементи припуску, мкм			Розрахунково-вий припуск, мкм	Розрахунковий операційний розмір, мм	Прийнятий розмір, мм
	Rz	h	b			
Пруток (прокатування)	60	60	250		31.198	32,0
Обточування:						
-чорнове	50	50	200	490	30.708	
-чистове	30	35	60	400	30.308	
Шліфування:						
-попереднє	10	20	50	190	30.118	
-чистове	—	—	—	110	30.008	

5. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ БАЗ

5.1 Загальні положення

Геометрична позиція заготовки відносно траєкторії ріжучого інструменту та надійність її фіксації при обробці забезпечуються схемою базування і закріплення, що розробляється на кожну операцію та установку.

Поверхні заготовки, прийняті за базові, та їх відносне розташування повинні забезпечувати можливість зручного уstanовлення, затиску, відкріплювання та зняття деталі, прикладення сил затиску й підводу ріжучих інструментів.

Якщо конструкція деталі не дозволяє використати її поверхні як базові, то на ній передбачають спеціальні елементи або поверхні, які використовуються тільки для базування (технологічні отвори, буртики, приливки та ін.).

Для зменшення похибок і підвищення продуктивності необхідно прагнути до скорочення кількості переустановень деталі.

Типові схеми базування деталей наведено на рис.5.1.

5.2 Вибір баз для чорнової обробки

При виборі чорнових (перших установочних) баз необхідно керуватись певними правилами:

- при обробці заготовок, одержаних літвом або штампуванням, необроблені поверхні використовувати як базові тільки на першій операції;

- як установочні бази визначати поверхні достатніх розмірів і такі, що мають більш високу точність та меншу шорсткість;

- для деталей, що мають необроблювані поверхні, за базові приймати ті з них, які залишаються необробленими;

- для деталей, що оброблюються повністю, за базові приймати поверхні, які мають менший припуск;

- базу для першої операції визначати з урахуванням забезпечення необхідних умов обробки цоверхонь, які далі будуть використовуватися як базові.

5.3 Вибір баз для чистової обробки

Чисті бази визначають відповідно таким умовам.

1. На всіх операціях механічної обробки слід використовувати один і той же комплект установочних баз, тобто додержуватися принципу постійності баз;
2. Особливо важливим при чистовій обробці є зберігання принципу збігу установлючої та конструкторської баз (у випадку, коли це не виконується, виникають неминучі похибки базування);
3. Установочні бази для завершальних операцій повинні мати

тру-
базу-
вку.
ста-
тиску,
дводу

як ба-
зис, які
тики,

праг-

ватись
нням,

змі-
шу

ти

пу
оли

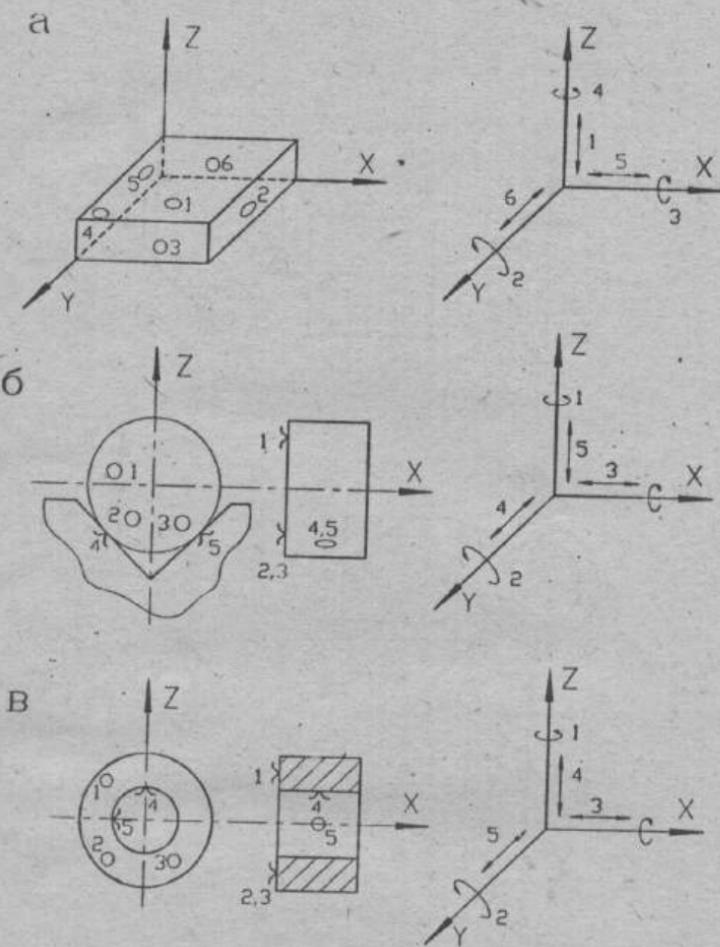


Рис 5.1. Типові схеми базування: а - на трьох площинах; б - на торець та на зовнішньо циліндричну поверхню; в - на торець та зовнішньо циліндричну поверхню; г - на зовнішньо циліндричну поверхню та на торець; д - на внутрішньо поверхні та на торець; е - на торець та на конічний отвір; ж - на центрові гнізда; з - на площину та на дві зовнішні циліндричні поверхні; і - на площину та на два отвори

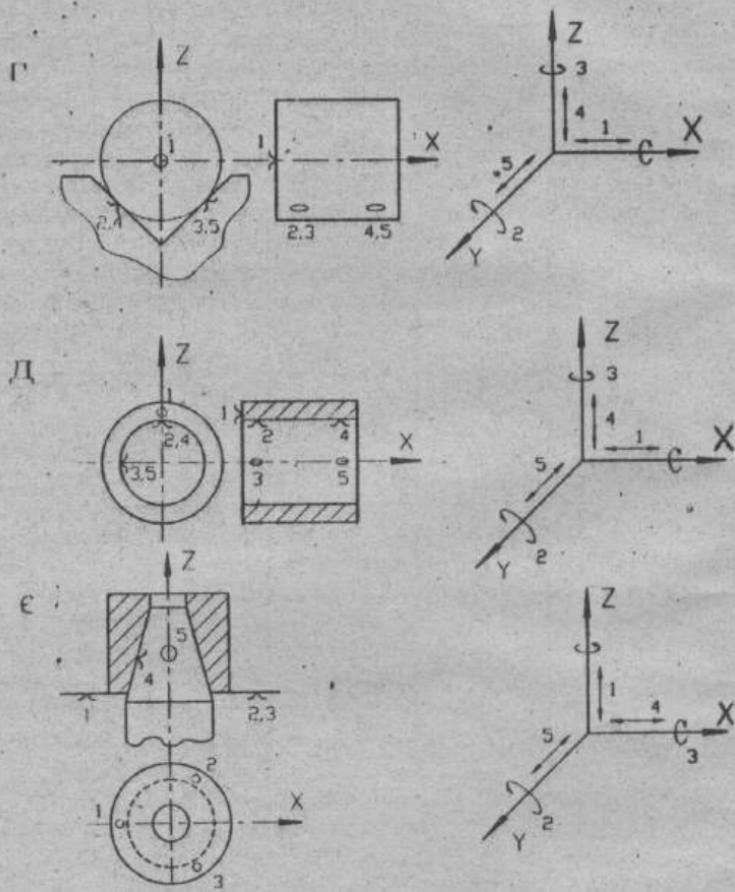


Рис.5.1.Продовження

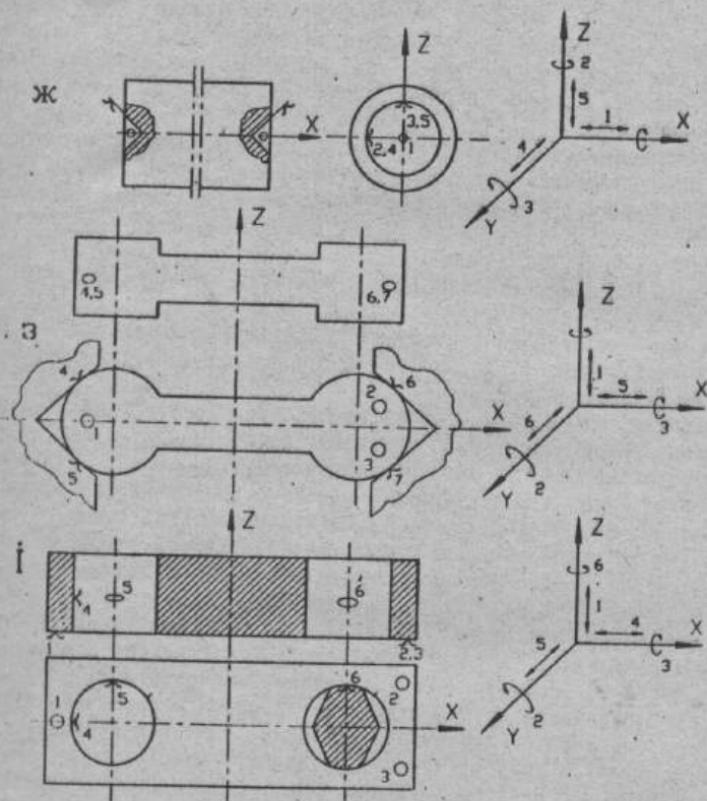


Рис. 5.1. Закінчення

високу точність розмірів і геометричної форми та мінімально можливу шорсткість поверхні; ці бази не повинні деформуватись під дією сил різання, затиску та маси деталі.

5.4 Порядок оцінки точності базування

З урахуванням наведених правил для кожної оброблюваної поверхні деталі (див. табл. 2.1) визначають установочні бази і перевіряють зберігання принципу їх збігу з конструктивними базами. Якщо принцип збігу не додержується, необхідно з'ясувати, чи позначається це на точності обробки даного розміру, а також визначити можливість зменшення похибок базування за рахунок більш точної обробки відповідних ланок розмірного ланцюга.

Згідно з правилом шести точок складають схеми базування та затиску заготовки на всіх операціях. Для типових схем (рис. 5.1) розроблено методику визначення похибок базування, яка наведена у довідковій літературі [8, 10].

6. СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАРШРУТУ ОБРОБКИ

На цьому етапі передбачається вирішення двох задач: вибору методів обробки для кожної поверхні деталі та встановлення послідовності виконання операцій та переходів.

Вибір методів механічної обробки визначається конфігурацією деталі, її розмірами, видом заготовки, вимогами щодо точності та якості оброблюваних поверхонь і т. ін. Послідовність виконання операцій (маршрут обробки) складається з урахуванням того, що кожний вид робочого процесу (точіння, шліфування, розвертання, хонінгування і т. ін.) забезпечує відповідну ступінь точності та шорсткості лише в тому випадку, якщо проведено попередню обробку. Наприклад, щоб одержати зовнішній циліндричній поверхні 6-го квалітета точності з параметром шорсткості $R_a=0,4 \text{ мкм}$, необхідно застосувати такі способи й послідовність обробки: обточування попереднє - обточування чистове - шліфування попереднє - шліфування чистове. Користуючись таблицями економічної точності обробки [8], можна вибрати метод остаточної обробки й визначити відповідні способи попередньої (проміжної) обробки для кожної поверхні. Аналогічні орієнтовні відомості подано в табл. 2.5 і 4.1.

При встановленні загальної послідовності обробки слід керуватись такими правилами:

- кожна наступна операція повинна зменшувати похибки обробки;
- в першу чергу слід оброблювати поверхні, які використовуються як бази для наступних операцій (переходів);
- далі оброблюють поверхні, з яких передбачено змінення найбільшого шару матеріалу, що дає змогу своєчасно виявити можливі

внутрішні дефекти заготовки;

- операції, де можлива поява браку через дефекти матеріалу або складність обробки, виконують на більш ранніх стадіях;
- обробку останніх поверхонь ведуть у послідовності, зворотній до їх точності: чим точніша поверхня тим пізніше вона обробляється;
- завершують процес виготовлення деталей обробкою найточнішої поверхні або такої, що має важливе значення для експлуатації деталі;
- створи, за винятком випадків, коли вони виконують роль технологічних (установочних) баз, обробляють в останній чергі;
- якщо деталь підлягає термічній обробці в ході технологічного процесу, то механічну обробку поділяють на дві частини: до термообробки та після неї;
- технічний контроль передбачається після тих етапів, на яких є найбільш імовірною поява браку, перед складними операціями та тими, що дорого коштують, а також - наприкінці обробки деталі.

Найменування операцій мусить відповісти класифікатору операцій в машинно-та приладобудуванні [11] і вимогам ГОСТ 3.1702-79. Типові маршрути обробки деталей для середньосерійного виробництва наведено в довіднику [10], приклади маршрутів обробки деталей, показаних на рис. 6.1 та 6.2. - в табл. 6.1 і 6.2.

7. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Згідно з маршрутом обробки для всіх операцій здійснюють вибір устаткування й технологічного оснащення, а для операцій, що проектуються, призначають необхідну кількість переходів (відповідно до кількості оброблюваних поверхонь і виду інструментів) і визначають послідовність їх виконання. Для кожного переходу розраховують режими різання та тривалість обробки з визначенням штучно-калькуляційної норми часу для операції в цілому.

7.1 Вибір моделей устаткування

Вибір типу та моделі верстата, як і іншого технологічного обладнання, регламентується ГОСТ 14.303-83 і визначається перш за все можливістю виготовлення на ньому деталей чеобхідних розмірів, форми і якості поверхні. Якщо вказані вимоги можна забезпечити на різних верстатах, то його модель вибирається за таких умов:

- відповідність розмірів робочої зони габаритам оброблюваних деталей;
- відповідність продуктивності верстата заданому масштабу виробництва;

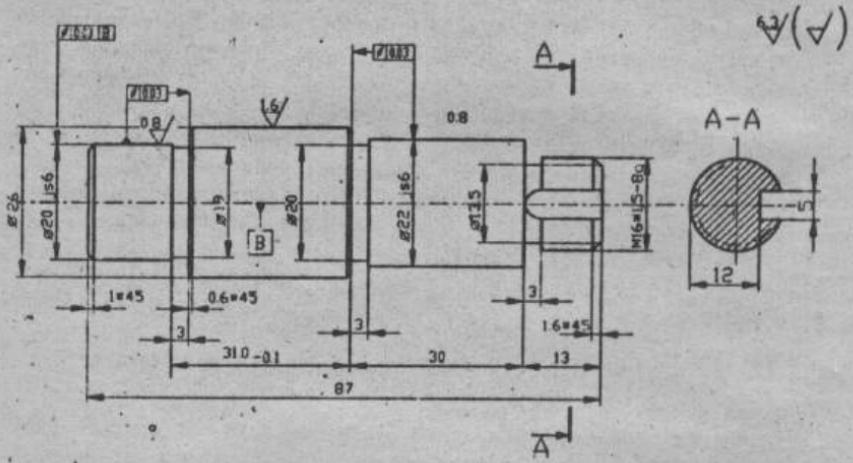


Рис.6.1.Вал (вид заготовки-прокат,матеріал-сталь 45,
кількість деталей із заготовки-31)

Таблиця 6.1

Маршрут обробки вала (рис.6.1)

N п/п	Наймену- вання операції	Зміст операції	Обладнання	Оснащення
1	2	3	4	5
005	Відрізна	Рубати пруток діаметром 28, додержуючись розміру 3000	Прес КБ 934	Штамп
010	Правильна	Правити пруток	Прес И5526	—
015	Торцево- підрізна	Виконати на кінці прутка фаски з кутом 20 град.	Токарний верстат ХС-151	—
020	Автоматна токарна	Підрізати та центрувати торець, точити шийку під нарізку M16x1.5-8g, шийку діаметром 20 js6 під шліфування, проточити три канавки S=3; точити фаски, відрізати деталь, додержуючись розміру 88	Токарний автомат 15240-6К	Цанговий патрон
025	Токарна	Підрізати другий торець, додержуючись розміру 13, центрувати торець і точити фаски	Токарний верстат 16Т02П	Цанговий патрон
030	Шпонково-фрезерна	Фрезерувати шпонковий паз b=5, додержуючись розміру 13 остаточно	Шпоночно-фрезерний верстат 6930	Верстатні лещата
035	Слисарна	Зачистити задирки	Вібра- маміна ВИПВ-100	Ні
040	Різен-накатна	Накатати нарізку M16x1.5-8g	Різеннакатний автомат А9518	Ні підтримуючий

Закінчення табл.6.1

1.	2.	3	4	5
045	Кругло-шліфувальна	Шліфувати шийку діаметром 22 $\text{js}6$ із підшліфуванням торця діаметром 26/22 $\text{js}6$, додержуючись розміру 30 достаточно. Після переустановлення шліфувати шийку діаметром 20 $\text{js}6$ із підшліфуванням торця діаметром 26/20 $\text{js}6$.	Кругло-шліфувальний верстат 3910В	Центри, хомутик
050	Промивальна	Промити деталь	Промивальна машина	
055	Контрольна	Контролювати розміри згідно з операційною карткою контролю	Контрольна плита ГОСТ 20905-86	Штангенциркуль ШЦ-1, мікрометр типу МК ГОСТ 6507-88, скоба гранична

Таблиця 6.2

Маршрут обробки важеля(рис 6.2)

№ п/п	Зміст операції	Верстат або інше обладнання	Оснащення та пристрої
1	2	3	4
005	Вирізати заготовку з листа	Машини з ЧПУ для вирізки	
010	Прикріпити бірку з номером деталі на тару		

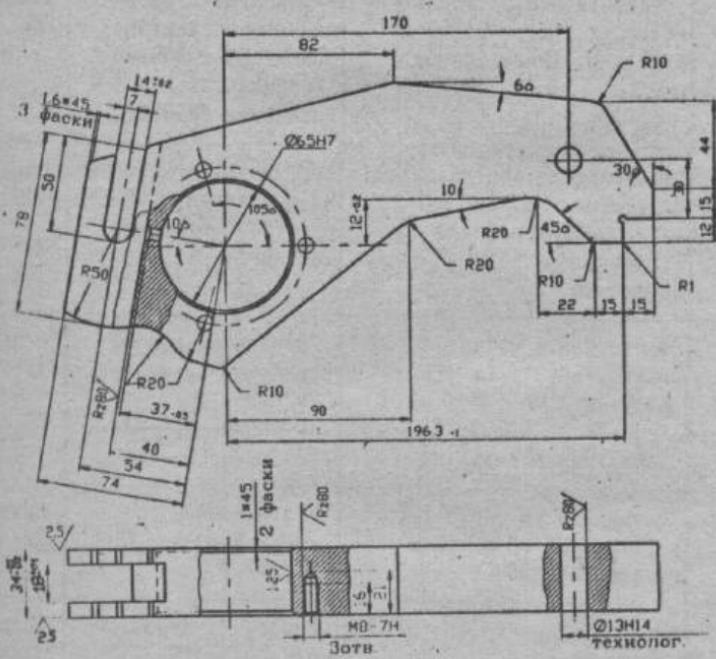


Рис.6.2. Вазіль (вид заготовки - лист, матеріал - сталь20Х, кількість деталей із заготовки - 1)